

- 修改 FUN150(指定 PLC 之通讯端口当作 Modbus RTU 通讯协议之主站)读取仆站接点状态命令(Fun_code=01h)时，资料更新会有错误之缺失。
- 修改 FUN140(高速脉波输出)执行连续运转(运动行程设定为 0，单位为 Ut)或连续多段(DRVC)透过外部触发(EXT)作为下一步定位程序之转进条件时，定位脉波输出有误。